



Deutscher Fallschirmsportverband (DFV) e.V.  
Deutscher Aero-Club (DAeC) e.V. Luftsportgerätebüro  
Verband unabhängiger Prüfer von Luftsportgerät e.V.

An alle Vereine/Schulen/  
Fallschirmtechniker  
Fallschirmwarte

### **SICHERHEITSMITTEILUNG** für Sprungfallschirme

Gültig ab: 29.05.2006  
Nummer: 03/2006  
Bezug: Mitteilung der FEDERATION FRANCAISE DE PARACHUTISME  
Nr.: **JMS / 06 / 1151** vom 19.05.2006  
Betroffene Muster: **Alle PdF-Gurtzeuge** mit Reservehilfsschirm vom Typ **Quick 3.1**  
(Hersteller Parachute de France, PdF)  
Status: Überprüfung durch Fallschirmwart oder Techniker.  
Betrifft: Richtiges Verstauen von Gaze und Hilfsschirmstoff zwischen den Federn.  
Grund: In Frankreich wurden in mehreren Fällen miteinander verhakte Spiralfedern des  
Hilfsschirms festgestellt. Dies kann das Herausspringen des Hilfsschirmes und  
somit eine ordnungsgemäße Reserveöffnung verzögern oder gar verhindern.  
Maßnahmen: Der Reservecontainer muss bei allen **PdF-Gurtzeugen** vor dem nächsten  
Sprung geöffnet und der Hilfsschirm gemäß angehängter Schemadarstellung  
neu gepackt werden. Dabei gehört der Stoff des Hilfsschirmes zwischen die  
jeweiligen Federspiralen, um ein Ineinanderrutschen und Verklemmen zu ver-  
hindern. Eine Überprüfung von außen ist nicht möglich!  
Durchzuführen bis: **Sofort, vor dem nächsten Sprung !**  
Bemerkungen: Die Kontrolle muss in den Fallschirmpapieren zusammen mit der Partnummer  
des Hilfsschirm vermerkt werden. Auffälligkeiten müssen dem Referat Technik  
des DFV oder dem VuPL gemeldet werden.  
Verteiler: Techniker, Warte, Händler, Vereine, Sprungzentren.

Gera, den 29.05.2006

Chris Buß - Referat Technik DFV

Juergen Sennert – Technischer Leiter VuPL